


凡例

- 操業中
- 空地・駐車場
- 未操業






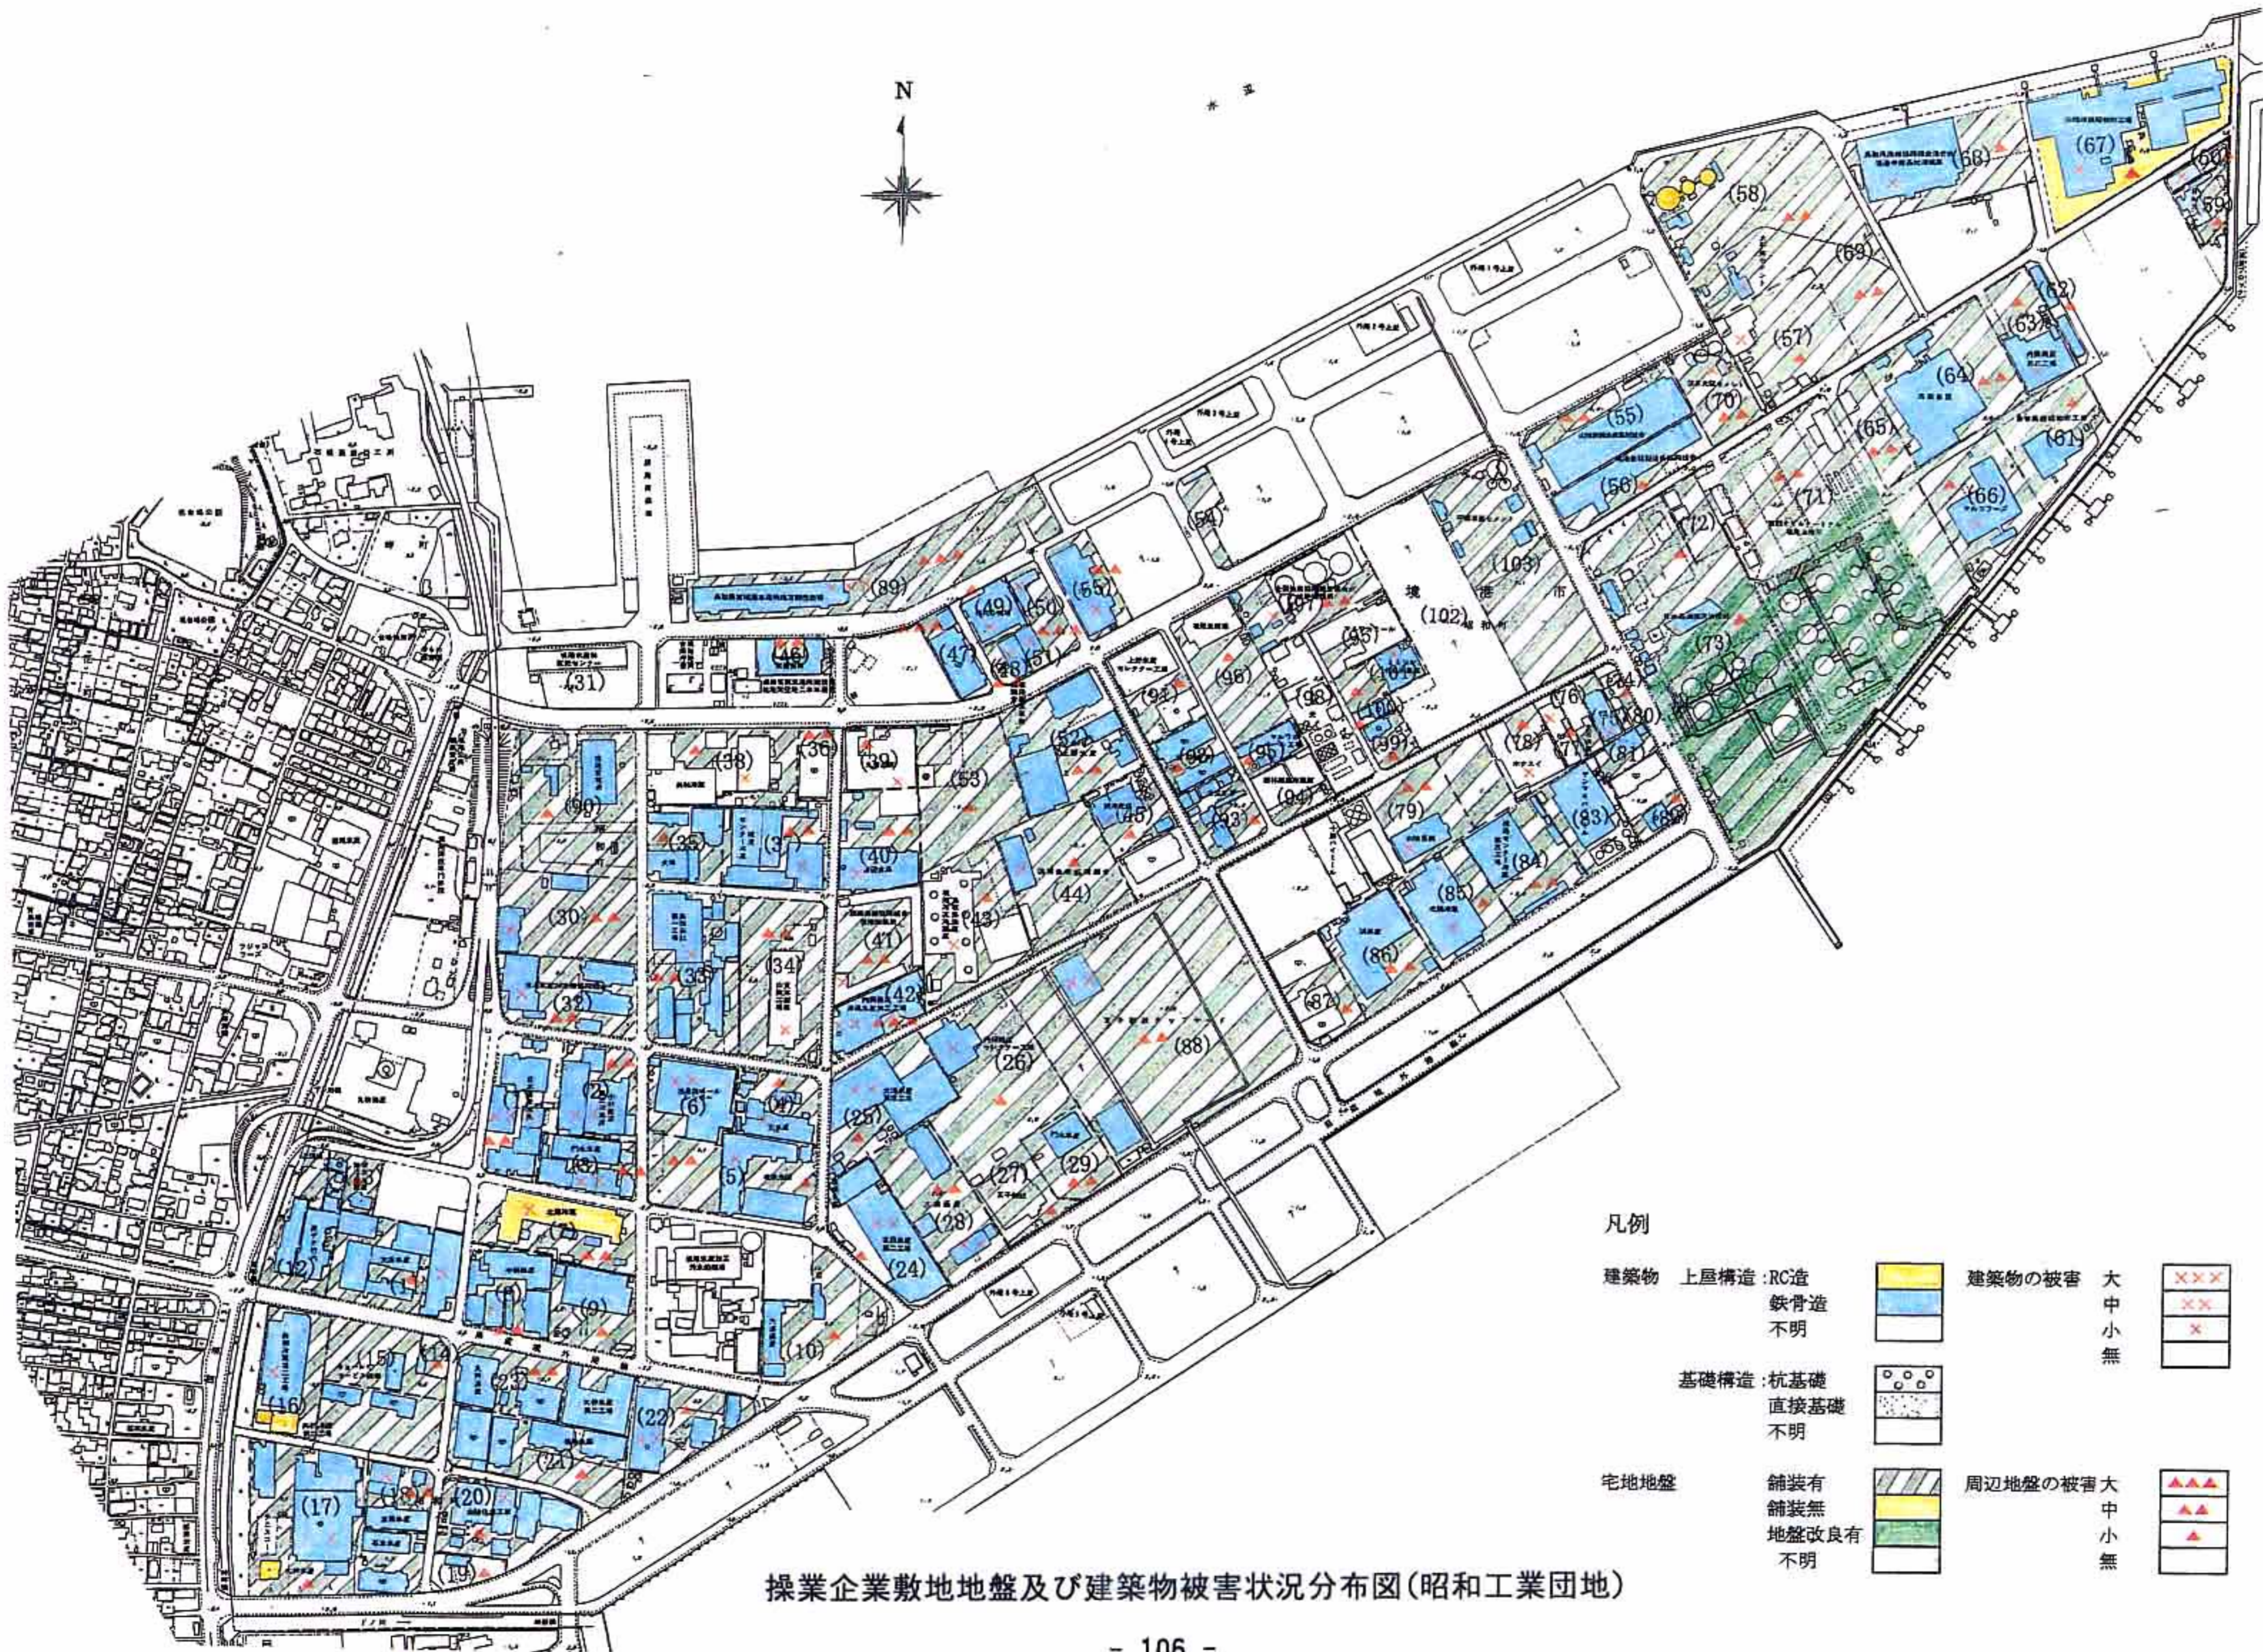












番号は一覧表の番号と対比

被害状況一覧表で使用した箇所番号と敷地位置の対比図(昭和工業団地)



操業企業敷地地盤及び建築物被害状況分布図(昭和工業団地)

凡例

建築物	上屋構造: RC造		建築物の被害	大	
	鉄骨造			中	
	不明			小	
				無	
	基礎構造: 杭基礎				
	直接基礎				
	不明				
宅地地盤	舗装有		周辺地盤の被害	大	
	舗装無			中	
	地盤改良有			小	
	不明			無	

敷地及び建築物被害状況調査結果一覧表(昭和工業団地-1)

<地区名：昭和工業団地 >

箇所 番号	建 築 物								敷地・駐車場		被 災 の 程 度			
	用途	重量・精密 機械の有無	建物面積 ㎡	階	構造	基 礎 構 造			舗装の 有無・種類	地盤改良の 有無・種類	建 築 物		敷 地 ・ 駐 車 場	
						種類	内容	地盤 改良			規模	特記事項	規模	特記事項
1	事務所、冷蔵庫 工場	有	不明	1階	鉄骨造	不明	不明	不明	不明	不明	大	壁の水平クラック 3cm、天井との 隙間 5cm、工場内床沈下 場内側溝水平移動 5cm、扉 開閉不良、基礎下空洞 5cm	中	周辺沈下量 4cm、段差 4cm クラック水平移動 5cm 7.5%傾斜 84°、噴砂有
2	事務所、倉庫	無	不明	1階	鉄骨造	不明	不明	不明	アスファルト 舗装	不明	大	事務所内床面沈下 8cm 工場内柱(11鋼)の傾き有 排水施設変状有、玄関前タイ ル破損、扉、窓の開閉不良	中	建物周辺沈下量最大 8cm 噴砂有
3	工場、資材倉庫 事務所	有	不明	一部 2階	鉄骨造	不明	不明	不明	アスファルト 舗装	不明	中	工場内床面沈下、水平移動 建物基礎数 mmクラック、基礎下 空洞 1cm、	中	水平移動 2cm、沈下最大 7cm クラック 2cm 7.5%たわみ有、噴砂有
4	事務所、工場	有	不明	1階	鉄骨造	不明	不明	不明	アスファルト 舗装	不明	小	工場内床面沈下多数、床面 空洞 10cm、水平移動により 壁継目隙間数 mm	小	沈下量最大 10cm、クラック水平移 動 2cm、東側7'ロッキ塀倒壊、道 路側溝変状有、噴砂有
5	不明	不明	不明	1階	鉄骨造	不明	不明	不明	アスファルト 舗装	不明	小	壁に微小クラック	小	7.5%基礎傾斜、道路側溝破 損、噴砂有
6	倉庫	無	不明	1階	鉄骨造	不明	不明	不明	アスファルト 舗装	不明	中	工場床面沈下 5cm、クラック 3cm 壁に開口クラック 1~2cm	中	沈下量最大 5cm 程度 噴砂有
7	事務所、工場	有	不明	1階	RC造?	不明	不明	不明	コンクリート・ アスファルト 舗装	不明	小	工場床面沈下、亀裂	中	沈下量 4cm、水平移動 1cm 程度 陥没 1箇所 0.3×0.3m、深さ 20cm、噴砂有
8	倉庫	不明	不明	1階?	鉄骨造	不明	不明	不明	アスファルト 舗装	不明	中	場内工水施設破損	中	沈下量 3cm 程度、クラック 1cm 側溝変状
9	倉庫	不明	不明	1階?	鉄骨造	不明	不明	不明	アスファルト 舗装	不明	無	外見上は被害特に無	小	水平移動 5mm 噴砂有
10	整備工場、事務 所	有	不明	1階?	鉄骨造	不明	不明	不明	アスファルト 舗装	不明	中	階段・花壇部クラック 2~3cm、 事務所内床面陥没	小	側溝一部破損、クラック 2~3cm 7'ロッキ塀傾斜・湾曲、噴砂有
11	工場 事務所	不明	不明	一部 2階	鉄骨造	不明	不明	不明	アスファルト 舗装	不明	小	外壁にクラック	小	沈下量 2cm、水平移動 2cm クラック 5mm、排水溝に噴砂堆積
12	事務所	不明	不明	2階	鉄骨造	不明	不明	不明	アスファルト 舗装	不明	無	被害無	無	被害無
13	会館	不明	不明	2階	鉄骨造	不明	不明	不明	アスファルト 舗装	不明	無	外見上は被害特に無	小	水平移動 2cm、クラック 5mm 噴砂有
14	ガリンスタン ク	無	不明	1階	鉄骨造	不明	不明	不明	アスファルト 舗装	不明	無	外見上は被害特に無	小	噴砂有
15	事務所	不明	不明	1階	鉄骨造	不明	不明	不明	アスファルト 舗装	不明	無	被害無	無	被害無
16	事務所 工場	有	不明	2階	RC造 鉄骨造	不明	不明	不明	アスファルト 舗装	不明	小	電気・機械室床面沈下 クラック有	無	被害無
17	工場 冷蔵庫	有	不明	2階 1階	RC造 鉄骨造	不明	不明	不明	アスファルト 舗装	不明	小	場内床段差 7cm	小	湧水有 排水溝及び工水破損
18	事務所 工場	不明	不明	1階	鉄骨造	不明	不明	不明	コンクリート・ アスファルト 舗装	不明	小	排水施設変状有	中	クラック 1.5~9cm、 7'ロッキ塀傾斜、道路側溝変状 噴砂有
19	ガリンスタン ク	無	不明	1階	鉄骨造	不明	不明	不明	アスファルト 舗装	不明	無	外見上は被害特に無	小	沈下量 10cm、タワ部段差 側溝破損、 7'ロッキ塀・花壇の傾斜
20	工場	不明	不明	1階?	鉄骨造	不明	不明	不明	アスファルト 舗装	不明	小	工場床面 8cm の空洞 クラック 2cm	小	沈下量 10cm、 7'ロッキ塀傾斜、噴砂有

敷地及び建築物被害状況調査結果一覧表(昭和工業団地-2)

<地区名：昭和工業団地 >

箇所 番号	建 築 物								敷地・駐車場		被 災 の 程 度			
	用途	重量・精密 機械の有無	建物面積 ㎡	階	構造	基 礎 構 造			舗装の 有無・種類	地盤改良の 有無・種類	建 築 物		敷 地 ・ 駐 車 場	
						種類	内容	地盤 改良			規模	特記事項	規模	特記事項
21	倉庫	不明	不明	1階	鉄骨造	不明	不明	不明	アスファルト 舗装	不明	無	外見上は被害特に無	小	一部隆起10cm、 噴砂有、湧水有
22	工場、事務所 タンク	不明	不明	不明	鉄骨造	不明	不明	不明	アスファルト 舗装	不明	中	排水施設破損	小	段差6cm 噴砂が道路側溝に堆積
23	食品加工場 冷蔵庫 倉庫	有	1,852.752 1,438.400 90.720	2階 1階 1階	鉄骨造 鉄骨造 鉄骨造	不明	不明	不明	アスファルト 舗装	不明	無	外見上は被害特に無	中	沈下量3cm、クラック水平移動2cm ﾌﾞﾛｯｸ傾斜、噴砂有、湧水有
24	事務所 冷蔵庫・工場	有	113.401 6,665.041	一部 2階	鉄骨造	不明	不明	不明	不明	不明	中	事務所内柱壁一部破損 壁・天井部に隙間2~3cm 工場床にクラック有	小	入口前道路が隆起し、歩道、 側溝を5cm圧迫、ﾌﾞﾛｯｸ倒壊 の恐れ、噴砂有
25	工場	有	不明	2階	鉄骨造	不明	不明	不明	アスファルト 舗装	不明	中	工場床面クラック、電気・機械 室床面段差11cm、排水施設 変状有	小	沈下量5cm、水平移動5cm 噴砂有、湧水有
26	不明	不明	不明	不明	鉄骨造	不明	不明	不明	アスファルト 舗装	不明	小	外壁やや変形	小	沈下10cm、水路変形 噴砂有
27	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	アスファルト 舗装	不明	無	外見上は被害特に無	小	沈下量10cm、クラック水平移動 5cm
28	事務所、倉庫	不明	不明	一部 2階	鉄骨造	不明	不明	不明	アスファルト 舗装	不明	中	水道管破損、浄化槽に砂流 入	中	水平移動4cm ﾌﾞﾛｯｸ基礎傾斜、噴砂有
29	工場 倉庫	不明	不明	不明	鉄骨造	不明	不明	不明	アスファルト 舗装	不明	無	外見上は被害特に無	中	クラック水平移動2cm、段差2cm 側溝一部破損、噴砂有
30	不明	不明	不明	不明	鉄骨造	不明	不明	不明	アスファルト 舗装	不明	小	ｼﾞｪｲﾌﾞｰｽ床クラック数mm、工水 破裂(外)	中	ﾌﾞﾛｯｸ水平移動4cm、側溝沈 下3cm、噴砂有
31	店舗?	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	無	被害無	無	被害無
32	倉庫、組合事務 所、冷蔵庫	有	不明	不明	鉄骨造	不明	不明	不明	アスファルト 舗装	不明	小	排水施設変状有	中	沈下量最大20cm クラック水平移動7cm、噴砂有
33	事務所、工場 プラント	不明	不明	不明	鉄骨造	不明	不明	不明	アスファルト 舗装	不明	小	基礎一部クラック破損 浄化槽隆起12cm	中	沈下量4cm、段差3cm、電柱傾 斜、ﾌﾞﾛｯｸ傾斜、噴砂有
34	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	アスファルト 舗装	不明	小	壁に一部クラック	中	段差10cm、クラック2cm ﾌﾞﾛｯｸ基礎傾斜
35	事務所、倉庫	不明	不明	不明	鉄骨造	不明	不明	不明	アスファルト 舗装	不明	無	外見上は被害特に無	小	最大沈下量10cm、段差5cm クラック1cm 噴砂有
36	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	アスファルト 舗装	不明	無	外見上は被害特に無	中	クラック水平移動3cm、ﾌﾞﾛｯｸ傾 斜、側溝押し出し有、噴砂有
37	事務所、倉庫	不明	不明	不明	鉄骨造	不明	不明	不明	コンクリート アスファルト 舗装	不明	小	倉庫床沈下10cm	中	沈下量最大10cm、クラック3cm、ﾌﾞ ﾛｯｸ傾斜・クラック有、噴砂有
38	事務所	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	コンクリート アスファルト 舗装	不明	小	玄関前花壇破損	小	沈下量最大15cm、噴砂有
39	事務所 冷蔵庫	有	不明	不明	不明	不明	不明	不明	アスファルト 舗装	不明	小	事務所内床段差2cm	小	クラック2cm、ﾌﾞﾛｯｸ5cm 傾斜 ﾌﾞﾛｯｸ被害有、噴砂有
40	事務所、冷蔵庫	有	不明	1階?	鉄骨造	不明	不明	不明	アスファルト 舗装	不明	小	冷蔵庫内床クラック2~3mm	中	沈下量2~5cm、クラック1~2cm 側溝に噴砂堆積
41	事務所、倉庫	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	アスファルト 舗装	不明	小	社屋内床クラック5mm	中	沈下量2cm、クラック2cm、ﾌﾞﾛｯｸ 傾斜、側溝傾斜、噴砂有
42	事務所、倉庫	無	不明	不明	鉄骨造	不明	不明	不明	アスファルト 舗装	不明	中	建物内床クラック3cm、浄化槽 傾斜7°、基礎一部破損	大	段差3cm、クラック1cm 側溝変状傾斜15°、噴砂有
43	事務所、冷蔵庫 浄化槽	有	不明	不明	不明	杭基礎	不明	不明	アスファルト 舗装	不明	小	浄化槽一部破損	小	沈下量最大10cm、側溝5cm 沈 下、ﾌﾞﾛｯｸ被害有、噴砂有

敷地及び建築物被害状況調査結果一覧表(昭和工業団地-3)

<地区名：昭和工業団地 >

箇所 番号	建 築 物								敷地・駐車場		被 災 の 程 度			
	用途	重量・精密 機械の有無	建物面積 ㎡	階	構造	基 礎 構 造			舗装の 有無・種類	地盤改良の 有無・種類	建 築 物		敷 地 ・ 駐 車 場	
						種類	内容	地盤 改良			規模	特記事項	規模	特記事項
44	倉庫	不明	不明	1階	鉄骨造	不明	不明	不明	アスファルト 舗装	不明	小	倉庫内床目地開き1cm	小	入口付近段差5cm, クラック5mm
45	工場 排水処理槽	不明	不明	不明	鉄骨造	不明	不明	不明	コンクリート・ アスファルト 舗装	不明	小	排水処理槽4cm沈下	小	段差15cm, 目地開き1cm 噴砂有
46	会館	不明	不明	1階	鉄骨造	不明	不明	不明	アスファルト 舗装	不明	無	外見上は被害特に無	中	クラック2cm, 小陥没深さ10cm 側溝に噴砂堆積
47	倉庫	不明	不明	不明	鉄骨造	不明	不明	不明	アスファルト 舗装	不明	無	外見上は被害特に無	大	陥没30cm, クラック3mm 噴砂有
48	倉庫 冷蔵庫	有	不明	不明	鉄骨造	不明	不明	不明	アスファルト 舗装	不明	小	工場内床クラック2cm	中	側溝変状, 噴砂有
49	不明	不明	不明	2階?	鉄骨造	不明	不明	不明	アスファルト 舗装	不明	小	土間コンクリートクラック, 空洞10cm	小	側溝変状, 噴砂有
50	会館	不明	不明	2階?	鉄骨造	不明	不明	不明	アスファルト 舗装	不明	小	外壁に微小クラック	大	クラック1~3cm, 陥没最大2.5× 1.5m, 深さ1.1m, 噴砂有
51	不明	不明	不明	2階?	鉄骨造	不明	不明	不明	アスファルト 舗装	不明	小	ビロイ式柱ねじれ有	無	被害無
52	不明	不明	不明	2階?	鉄骨造	不明	不明	不明	アスファルト 舗装	不明	無	外見上は被害特に無	中	水路壁傾斜一部破損, クラック2 ~5cm, プロック崩傾斜・フェンス被 害有, 噴砂有
53	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	アスファルト 舗装	不明	無	外見上は被害特に無	小	段差2cm
54	不明	不明	不明	1階	鉄骨造	不明	不明	不明	アスファルト 舗装	不明	無	被害無	無	被害無
55	不明	不明	不明	不明	鉄骨造	不明	不明	不明	アスファルト 舗装	不明	小	基礎クラック数mm, 一部剥離	中	段差10cm, クラック1~3cm 噴砂有
56	倉庫, 事務所	不明	不明	一部 2階	鉄骨造	不明	不明	不明	アスファルト 舗装	不明	無	外見上は被害特に無	小	若干沈下
57	事務所 修理工場	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	アスファルト 舗装	不明	小	床クラック5mm	小	段差5cm, クラック1cm, 噴砂有
58	工場	不明	不明	不明	RC造	不明	不明	不明	アスファルト 舗装	不明	無	外見上は被害特に無	中	最大沈下量30cm, 浄水場段差 30cm, クラック1cm, 噴砂有
59	倉庫	無	不明	1階	鉄骨造	不明	不明	不明	アスファルト 舗装	不明	小	倉庫内床数cm段差 クラック数mm	小	ブロック崩傾斜・開き, 30cm剥離
60	不明	不明	不明	1階	鉄骨造	不明	不明	不明	アスファルト 舗装	不明	小	外壁一部破損	小	クラック1cm
61	工場	不明	不明	不明	鉄骨造	不明	不明	不明	アスファルト 舗装	不明	無	外見上は被害特に無	小	沈下4~5cm, 段差2~3cm
62	工場	不明	不明	不明	鉄骨造	不明	不明	不明	アスファルト 舗装	不明	無	外見上は被害特に無	小	沈下数cm, 梁部分隆起し, クラ ック数mm
63	工場	不明	不明	1階	鉄骨造	不明	不明	不明	アスファルト 舗装	不明	小	外壁部クラック数mm	小	ブロック崩クラック有, 側溝破損
64	倉庫, 冷蔵庫	有	不明	不明	鉄骨造	不明	不明	不明	アスファルト 舗装	不明	無	被害無	中	沈下量最大10cm, クラック3cm 排水施設一部破損, フェンス基礎 破損
65	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	アスファルト 舗装	不明	無	被害無	中	クラック3cm, フェンス基礎一部破損 噴砂有
66	不明	不明	不明	不明	鉄骨造	不明	不明	不明	アスファルト 舗装	不明	小	建物内壁クラック水平移動数 mm, 擁壁角クラック数mm	小	沈下量最大20cm, クラック水平移 動1cm, 噴砂有
67	事務所, 工場	不明	不明	1階	鉄骨造	不明	不明	不明	無	不明	小	床クラック5mm	小	消火栓, 敷地内工業用水配管 破損, 地割れ10cm, 噴砂有

敷地及び建築物被害状況調査結果一覧表(昭和工業団地-4)


<地区名：昭和工業団地 >

箇所 番号	建 築 物								敷地・駐車場		被 災 の 程 度			
	用途	重量・精密 機械の有無	建物面積 m ²	階	構造	基 礎 構 造			舗装の有無・種類	地盤改良の有無・種類	建 築 物		敷地・駐車場	
						種類	内容	地盤改良			規模	特記事項	規模	特記事項
68	不明	不明	不明	1階	鉄骨造	不明	不明	不明	アスファルト舗装	不明	小	柱クラック5mm	小	側溝グレ-チンク' 破損, 水平移動3cm, 電柱傾斜, 噴砂有
69	工場	不明	不明	1階	鉄骨造	不明	不明	不明	アスファルト舗装	不明	小	床クラック 2cm, 柱部分コンクリート一部剥離, 基礎下空洞 30cm 外壁ハ-クラック	中	沈下量最大 30cm, クラック数 mm 陥没 15cm, 噴砂有
70	工場, 事務所	不明	不明	1階	鉄骨造	不明	不明	不明	アスファルト舗装	不明	中	建物基礎クラック, 扉開閉不良 ハ'イ' 損傷, エント圧送管損傷	中	沈下量最大 20cm, 水平移動 5cm, 噴砂有
71	タンク, 油分離槽	不明	不明	不明	不明	不明	不明	タンク周辺改良有	アスファルト舗装	不明	小	油分離槽隆起 24cm	中	沈下量最大 20cm, 水平移動 5cm, フェンス基礎損傷, 噴砂有
72	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	アスファルト舗装	不明	無	外見上は被害特に無	小	側溝に噴砂堆積
73	倉庫, タンク	不明	不明	2階	鉄骨造 他	不明	不明	サト'ハ'イ	アスファルト舗装	サト'ハ'イ	小	基礎部隆起 5cm, 段差	小	沈下量最大 20cm, 噴砂有
74	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	アスファルト舗装	不明	無	被害無	小	噴砂有
75	倉庫	不明	不明	2階	鉄骨造	不明	不明	不明	アスファルト舗装	不明	小	基礎壁一部剥離, 外壁クラック 3mm	無	被害無
76	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	アスファルト舗装	不明	無	被害無	無	被害無
77	倉庫	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	アスファルト舗装	不明	小	床クラック 3mm	小	水平移動数 mm
78	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	アスファルト舗装	不明	小	基礎部一部剥離	小	ブ'ロック崩クラック有, 側溝傾斜 噴砂有
79	倉庫	不明	不明	不明	鉄骨造	不明	不明	不明	アスファルト舗装	不明	小	倉庫外壁損傷	中	沈下量 3~4cm, 浄化槽破損 クラック水平移動 2~4cm, 噴砂有
80	工場	不明	不明	1階	鉄骨造	不明	不明	不明	アスファルト舗装	不明	無	被害無	無	被害無
81	事務所, 工場	不明	不明	一部 2階	鉄骨造	不明	不明	不明	アスファルト舗装	不明	無	被害無	無	被害無
82	工場	不明	不明	不明	鉄骨造	不明	不明	不明	アスファルト舗装	不明	無	外見上は被害特に無	小	クラック水平移動 5mm
83	倉庫	不明	不明	2階	鉄骨造	不明	不明	不明	アスファルト舗装	不明	無	外見上は被害特に無	無	ブ'ロック崩傾斜
84	倉庫	不明	不明	不明	鉄骨造	不明	不明	不明	アスファルト舗装	不明	無	外見上は被害特に無	中	沈下量 4cm, 水平移動 4cm 側溝継手開口, 噴砂有
85	事務所, 倉庫	不明	不明	一部 2階	鉄骨造	不明	不明	不明	アスファルト舗装	不明	小	外壁クラックス'レ 2cm	小	沈下量最大 8cm, 駐車場不陸 有, 水平移動
86	倉庫	無	不明	1階	鉄骨造	不明	不明	不明	アスファルト舗装	不明	無	外見上は被害特に無	中	沈下量最大 12cm, クラック数 mm, 側溝倒壊, 噴砂有, ハ'イ'ライ ン損傷
87	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	アスファルト舗装	不明	無	外見上は被害特に無	小	沈下量最大 8cm, 側溝傾斜・一 部損傷, 噴砂有
88	不明	不明	不明	不明	鉄骨造	不明	不明	不明	アスファルト舗装	不明	中	床沈下最大 20cm	中	沈下量最大 20cm, 隆起最大 20cm, 側溝変状, クラック 2cm, 噴 砂有
89	上屋	無	不明	1階	鉄骨造	不明	不明	不明	アスファルト舗装	不明	大	柱倒壊	大	建物全周沈下 15cm, 段差 25cm 水平移動 8cm, 噴砂有
90	変電所	不明	不明	不明	鉄骨造	不明	不明	不明	アスファルト舗装	不明	無	外見上は被害特に無	小	噴砂有

敷地及び建築物被害状況調査結果一覧表(昭和工業団地-5)

<地区名：昭和工業団地 >


箇所 番号	建 築 物								敷地・駐車場		被 災 の 程 度			
	用途	重量・精密 機械の有無	建物面積 ㎡	階	構造	基 礎 構 造			舗装の 有無・種類	地盤改良の 有無・種類	建 築 物		敷地・駐車場	
						種類	内容	地盤 改良			規模	特記事項	規模	特記事項
91	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	アスファルト 舗装	不明	無	外見上は被害特に無	小	沈下量 4.5cm, クラック 2cm
92	不明	不明	不明	不明	鉄骨造	不明	不明	不明	アスファルト 舗装	不明	無	外見上は被害特に無	小	出入口コンクリート床版破損 沈下量 5cm, クラック 1.5cm
93	倉庫	不明	不明	不明	鉄骨造	不明	不明	不明	アスファルト 舗装	不明	無	外見上は被害特に無	小	沈下量 5cm, クラック 2cm, 噴砂有
94	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	アスファルト 舗装	不明	無	被害無	無	被害無
95	不明	不明	不明	2階	鉄骨造	不明	不明	不明	アスファルト 舗装	不明	無	外見上は被害特に無	小	噴砂有
96	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	アスファルト 舗装	不明	無	外見上は被害特に無	小	沈下量 2cm
97	倉庫 タンク	不明	不明	不明	鉄骨造 他	不明	不明	不明	アスファルト 舗装	不明	中	パイプラインに被害有	中	段差 17cm, 水平移動最大 22cm 側溝変状, 噴砂有, 湧水 4 時間
98	未操業										-	-	-	-
99	工場	不明	不明	不明	鉄骨造	不明	不明	不明	アスファルト 舗装	不明	無	外見上は被害特に無	小	沈下量 5cm, クラック 4mm, 噴砂有
100	工場	不明	不明	不明	鉄骨造	不明	不明	不明	アスファルト 舗装	不明	無	外見上は被害特に無	小	沈下量 5cm, 水平移動 3cm
101	工場	不明	不明	不明	鉄骨造	不明	不明	不明	アスファルト 舗装	不明	小	水槽隆起 8.5cm	小	沈下量 3cm
102								不明	無	不明	-	-	無	被害無
103	工場	不明	不明	3階	鉄骨造 他	不明	不明	不明	アスファルト 舗装	不明	無	被害無	無	被害無

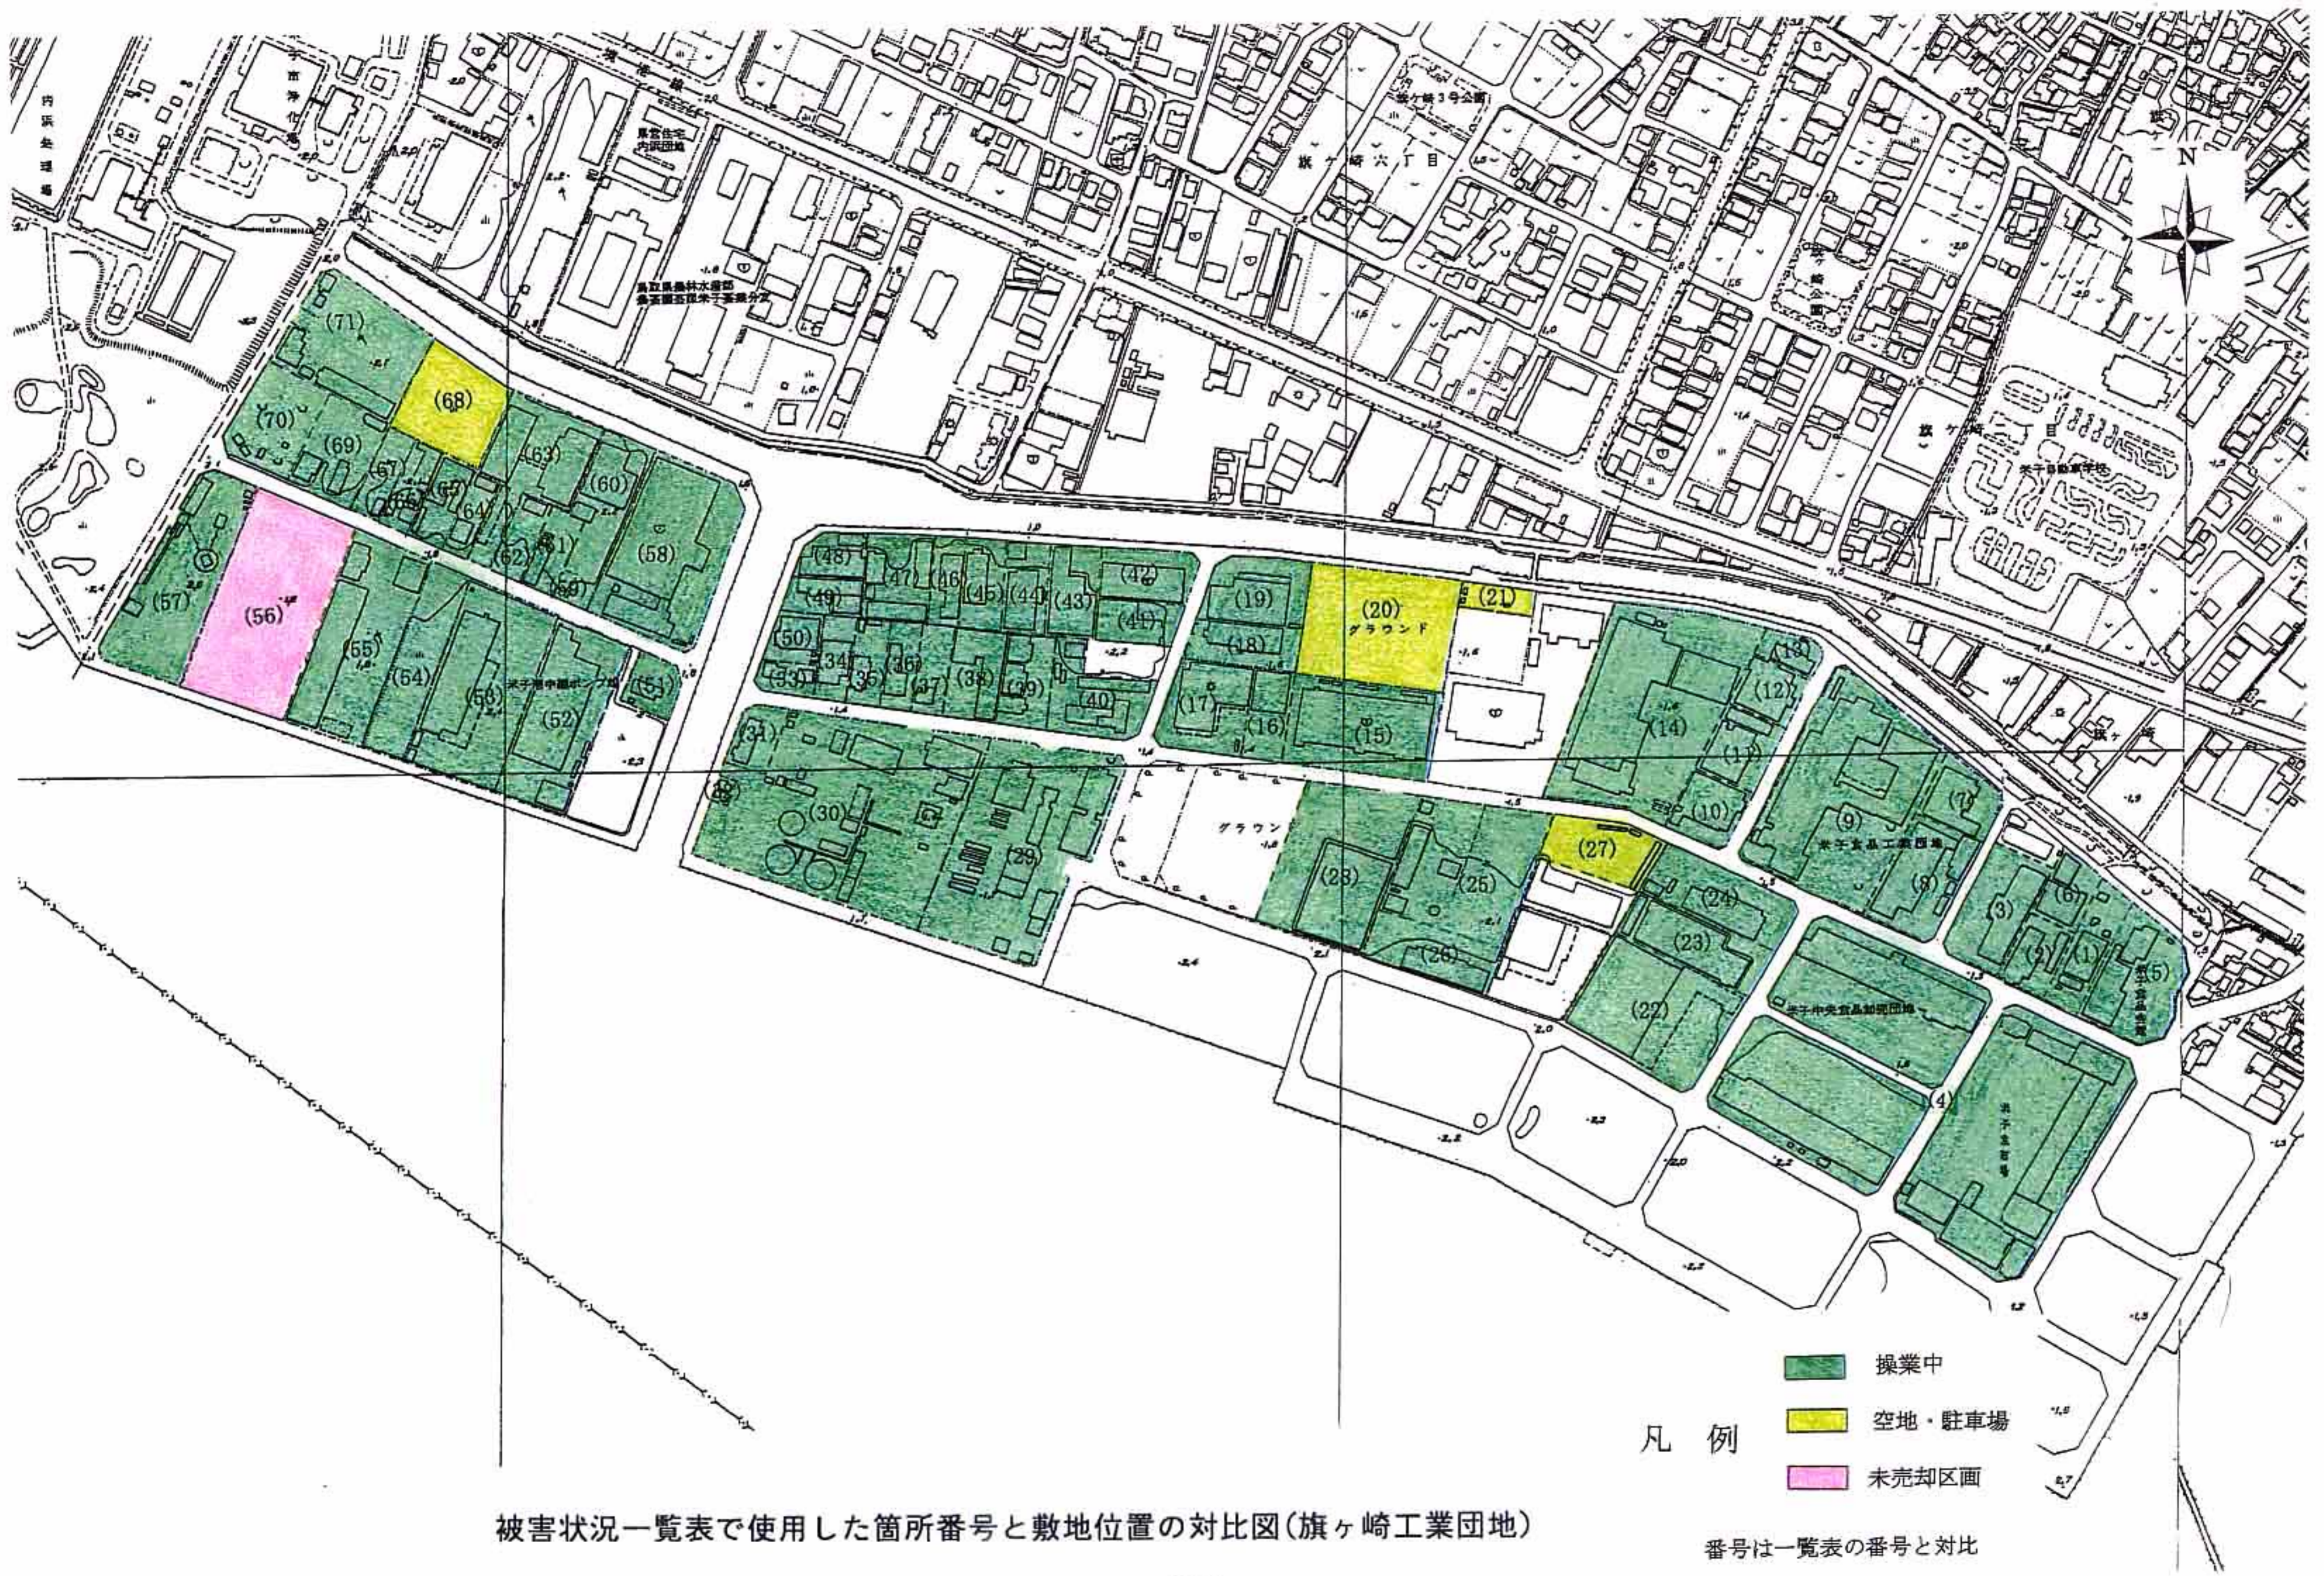

被害状況一覧表で使用した箇所番号と敷地位置の対比図(旗ヶ崎工業団地)

- 凡例
- 操作中
 - 空地・駐車場
 - 未売却区画

番号は一覧表の番号と対比

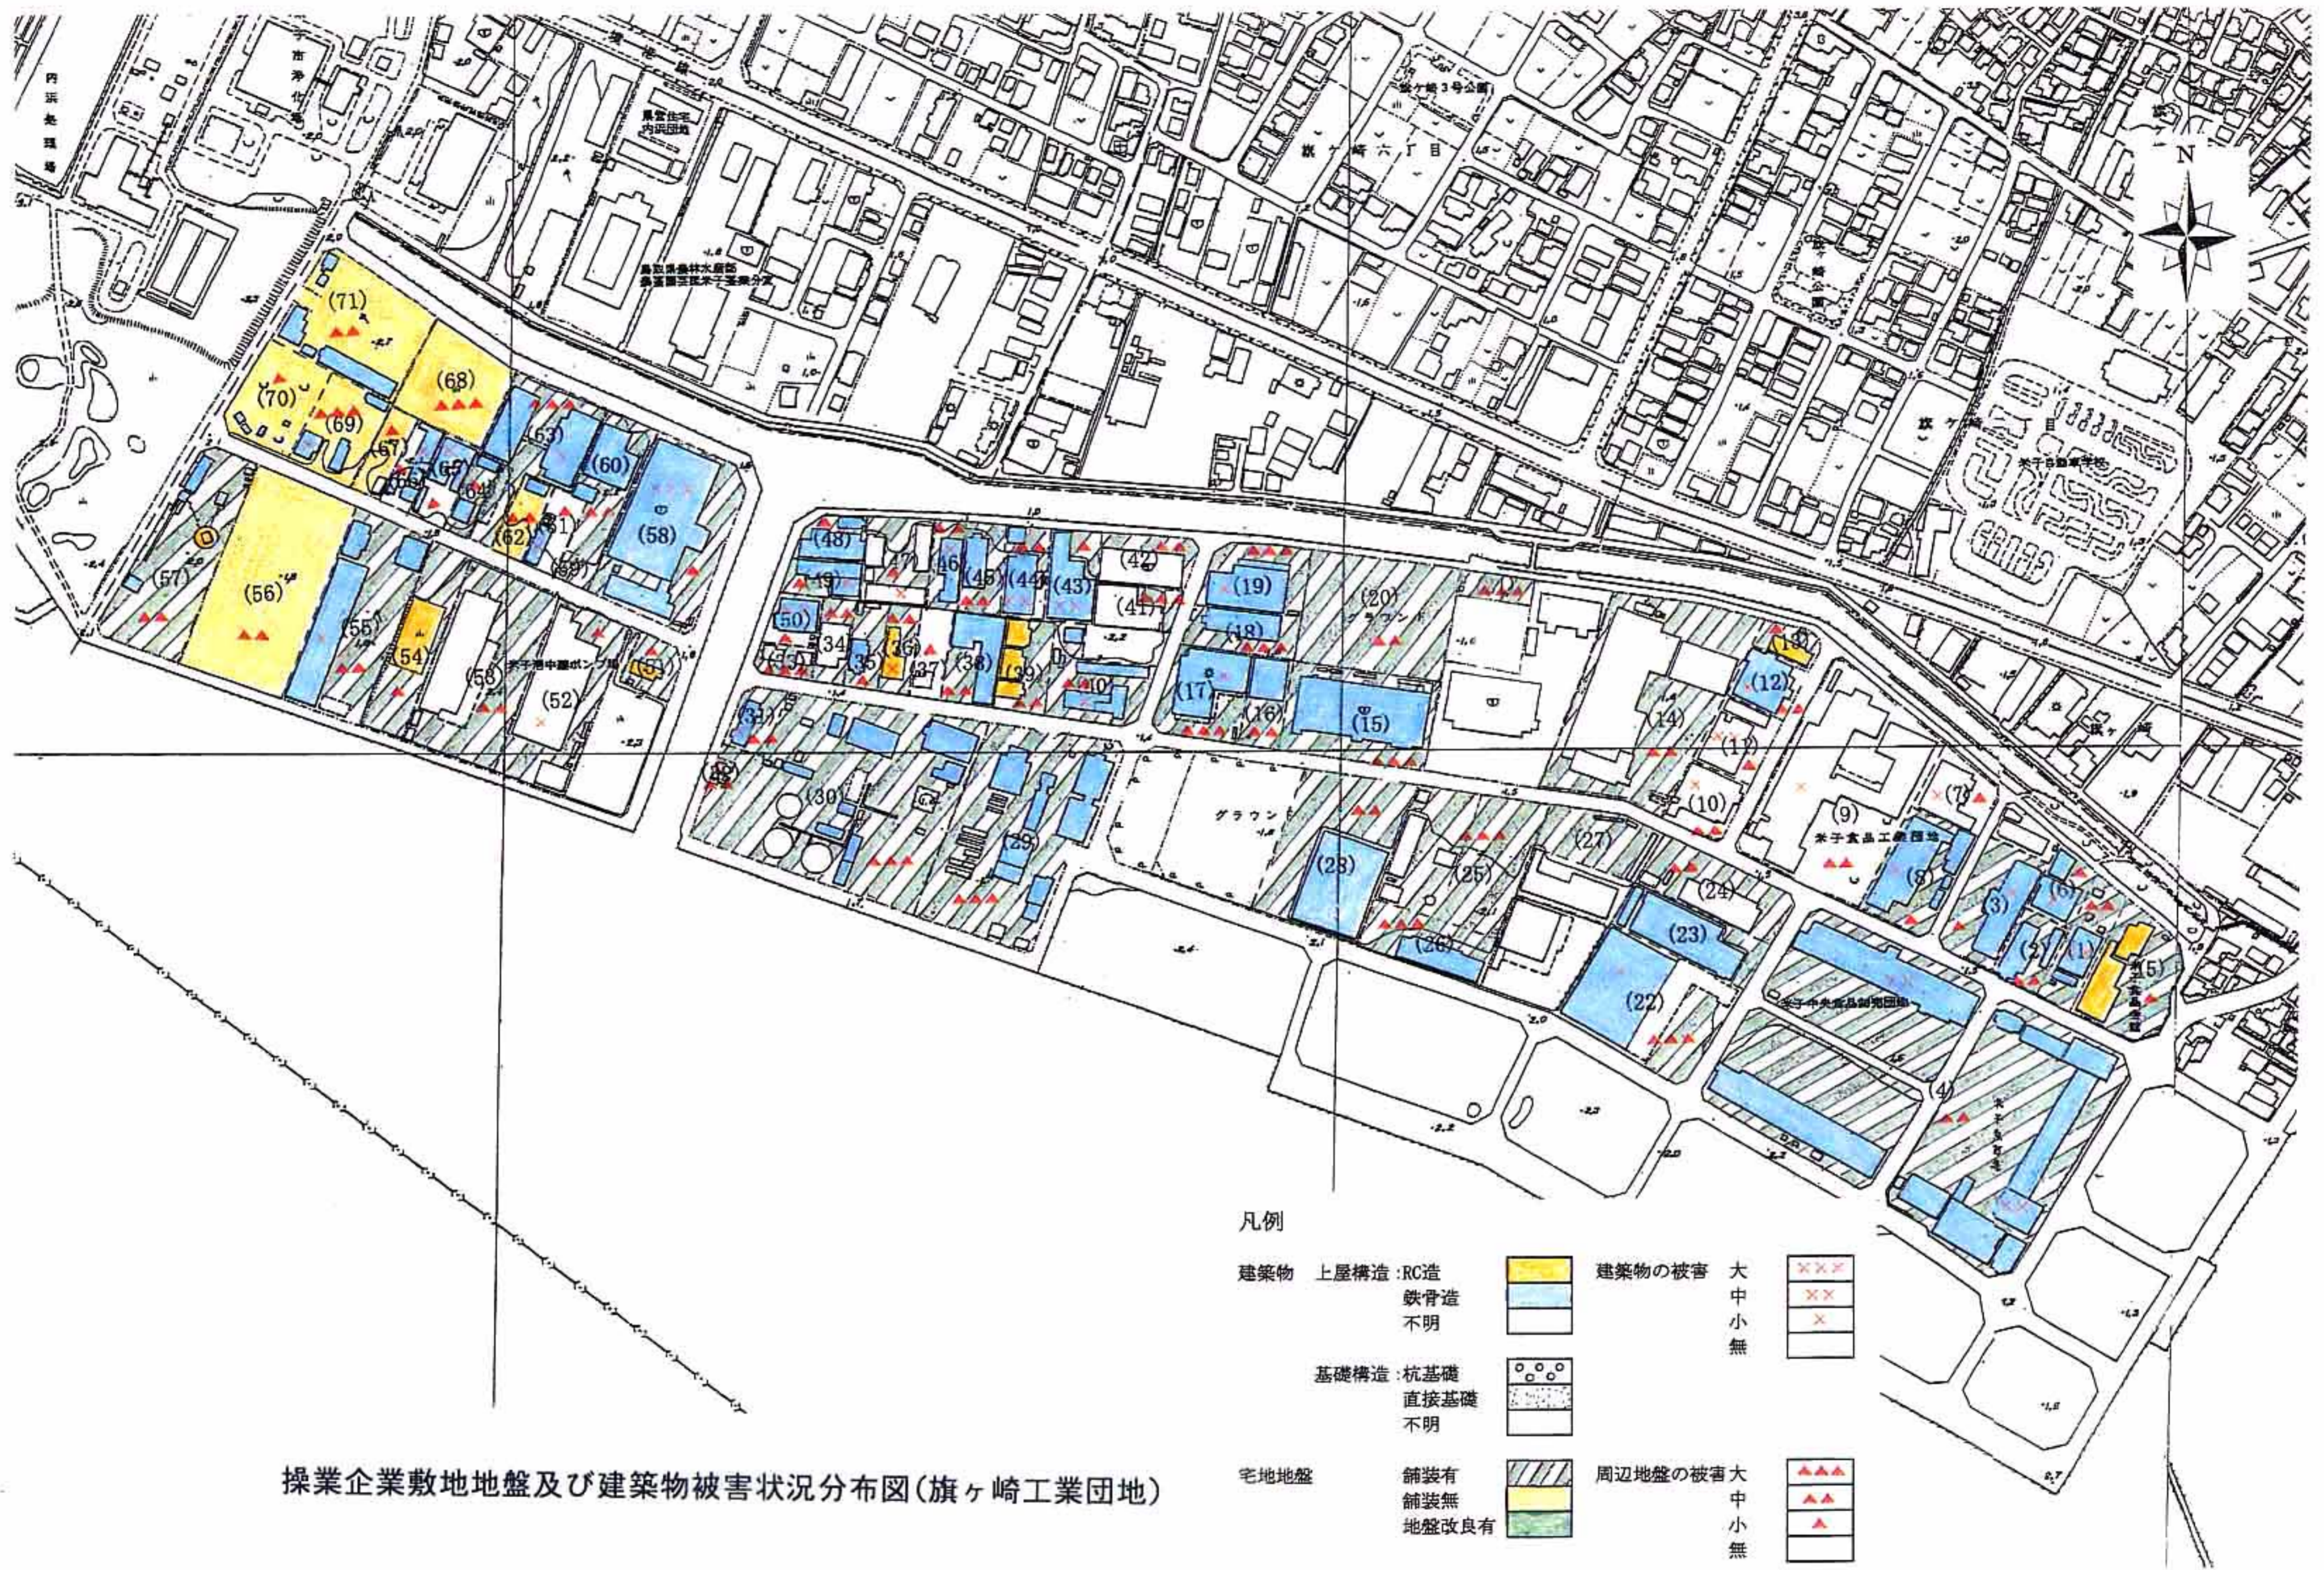

敷地及び建築物被害状況調査結果一覧表(旗ヶ崎工業団地-1)

<地区名：旗ヶ崎工業団地 >

箇所 番号	建 築 物								敷地・駐車場		被 災 の 程 度			
	用途	重量・精密 機械の有無	建物面積 ㎡	階	構造	基 礎 構 造			舗装の 有無・種類	地盤改良の有 無・種類	建 築 物		敷 地 ・ 駐 車 場	
						種類	内容	地盤 改良			規模	特記事項	規模	特記事項
1	工場	不明	不明	不明	鉄骨造	不明	不明	不明	アスファルト 舗装	不明	中	建物基礎の折損、クラック3cm 排水施設変状有	中	排水溝沈下、噴砂有
2	工場、倉庫	不明	不明	一部 2階	鉄骨造	不明	不明	不明	アスファルト 舗装	不明	無	外見上は被害特に無	中	建物間全体に20cm沈下
3	倉庫、配電盤	無	不明	1階	鉄骨造	不明	不明	不明	アスファルト 舗装	不明	小	配電盤基礎傾斜	小	沈下量最大16cm
4	魚市場、店舗	不明	不明	一部 2階	鉄骨造	不明	不明	不明	アスファルト 舗装	不明	中	北陽冷蔵の建物内で沈下 2cm、傾斜有、床クラック有	中	沈下量10~20cm、クラック5cm
5	会館	不明	不明	2階	RC造?	不明	不明	不明	アスファルト 舗装	不明	無	外見上は被害特に無	小	クラック2cm
6	不明	不明	不明	1階	鉄骨造	不明	不明	不明	アスファルト 舗装	不明	小	基礎部分一部破損	小	沈下量最大15cm ブロッカー一部破損
7	工場	有	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	小	床下コンクリートにヒヤ-クラック有 建物の半分近く傾斜	小	沈下量20cm未満
8	不明	不明	不明	不明	鉄骨造	不明	不明	不明	アスファルト 舗装	不明	小	玄関外体剥離、段差5cm	小	沈下量20cm未満
9	不明	不明	不明	1階	不明	不明	不明	不明	不明	不明	小	床10cm沈下	中	沈下量最大20cm、敷地外の道 路側溝に噴砂の跡有
10	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	小	配管が20cm沈下し、変形	中	沈下量20cm以上
11	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	中	建物内部に10cm段差有 クラック有	小	沈下量20cm未満
12	不明	不明	不明	不明	鉄骨造	不明	不明	不明	不明	不明	小	床沈下、隙間4cm 扉開閉不良	中	沈下量最大30cm
13	給水施設	不明	不明	不明	RC造?	不明	不明	不明	コンクリート、 アスファルト 舗装	不明	無	外見上は被害特に無	小	沈下量最大10cm
14	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	アスファルト 舗装	不明	無	外見上は被害特に無	中	沈下量最大10cm
15	不明	不明	不明	不明	鉄骨造	不明	不明	不明	アスファルト 舗装	不明	無	外見上は被害特に無	大	建物全周に大規模な地盤沈 下25cm、段差17cm、噴砂有
16	倉庫	無	不明	1階	鉄骨造	不明	不明	不明	アスファルト 舗装	不明	無	外見上は被害特に無	中	倉庫前面に沈下有 沈下量最大10cm
17	事務所 工場	不明	不明	不明	鉄骨造	不明	不明	不明	アスファルト 舗装	不明	小	花壇ブロッカー開口クラック	大	全周沈下、沈下量最大20cm 敷地内陥没2箇所 3.5×4.8m、深さ0.3m、噴砂有
18	事務所	有?	不明	2階	鉄骨造	不明	不明	不明	アスファルト 舗装	不明	無	外見上は被害特に無	大	全周沈下 沈下量最大18cm
19	倉庫	無	不明	1階	鉄骨造	不明	不明	不明	アスファルト 舗装	不明	小	倉庫沈下空洞有 花壇ブロッカー開口クラック5cm	大	全周沈下 沈下量最大18cm
20	駐車場	-	-	-	-	-	-	-	アスファルト 舗装	不明	-	-	中	クラック2cm程度
21	駐車場	-	-	-	-	-	-	-	アスファルト 舗装	不明	-	-	大	陥没1箇所 5.0×1.0m、深さ0.3m
22	工場	不明	不明	1階	鉄骨造	不明	不明	不明	アスファルト 舗装	不明	小	全体的に沈下(震災前から 沈下が進行し、建物基礎部 が露出し、地下に空洞有)	大	全周沈下、沈下量最大25cm 敷地入口付近に大規模な陥 没有、応急処置実施済
23	不明	不明	不明	2階	鉄骨造	不明	不明	不明	アスファルト 舗装	不明	無	被害無	無	被害無
24	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	アスファルト 舗装	不明	無	外見上は被害特に無	中	全周沈下、沈下量最大10cm 噴砂有

敷地及び建築物被害状況調査結果一覧表(旗ヶ崎工業団地-2)

<地区名: 旗ヶ崎工業団地 >

箇所 番号	建 築 物							敷地・駐車場		被 災 の 程 度				
	用途	重量・精密 機械の有無	建物面積 ㎡	階	構造	基 礎 構 造		舗装の有無・種類	地盤改良の有無・種類	建 築 物		敷地・駐車場		
						種類	内容			規模	特記事項	規模	特記事項	
25	トヨタ貯蔵 (建物無)	-	-	-	-	-	-	-	アスファルト 舗装	不明	-	-	大	陥没3箇所 最大2.6×3.5m, 深さ0.5m
26	事務所, 倉庫	不明	不明	一部 2階	鉄骨造	不明	不明	不明	アスファルト 舗装	不明	無	外見上は被害特に無	大	全周沈下 沈下量最大8cm
27	駐車場	-	-	-	-	-	-	-	アスファルト 舗装	不明	-	-	無	被害無
28	工場	不明	不明	不明	鉄骨造	不明	不明	不明	アスファルト 舗装	不明	無	外見上は被害特に無	中	全周沈下 沈下量最大10cm
29	工場	有?	不明	不明	鉄骨造	不明	不明	不明	アスファルト 舗装	不明	無	外見上は被害特に無	大	敷地内全体的に沈下 沈下量最大30cm
30	事務所	不明	不明	1階	鉄骨造	不明	不明	不明	アスファルト 舗装	不明	無	外見上は被害特に無	大	全周沈下, 沈下量最大15cm 陥没傾斜1/10で90cm 噴砂有
31	事務所	不明	不明	1階	鉄骨造	不明	不明	不明	アスファルト 舗装	不明	小	建物床中央に向かって傾 斜1/100有	中	全周沈下, 沈下量最大3cm 噴砂有
32	事務所	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	小	建物床傾斜1/28有	中	沈下量20cm以上
33	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	アスファルト 舗装	不明	無	外見上は被害特に無	大	震災以前より沈下が進行, 9 年前に舗装を直したが今回 で更に全周沈下20cm進行
34	事務所	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	アスファルト 舗装	不明	無	外見上は被害特に無	中	全周沈下 沈下量最大5cm
35	事務所 倉庫	不明	不明	1階	鉄骨造	不明	不明	不明	コンクリート 舗装	不明	無	外見上は被害特に無	小	段差3cm
36	事務所	不明	不明	不明	RC造?	不明	不明	不明	アスファルト 舗装	不明	小	沈下により玄関タイル一部破 損	中	全周沈下 沈下量最大12cm
37	会館	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	無	外見上は被害特に無	小	噴砂有
38	事務所	有?	不明	不明	鉄骨造	不明	不明	不明	アスファルト 舗装	不明	無	外見上は被害特に無	中	全周沈下 沈下量最大12cm
39	事務所	不明	不明	不明	RC造	不明	不明	不明	アスファルト 舗装	不明	無	外見上は被害特に無	中	全周沈下 沈下量最大15cm
40	倉庫	無	不明	1階	鉄骨造	不明	不明	不明	アスファルト 舗装	不明	小	建物基礎部が沈下し, 壁と 隙間10cm	中	全周沈下 沈下量最大8cm
41	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	コンクリート 舗装	不明	無	外見上は被害特に無	大	全周沈下, 沈下量最大10cm 駐車場部分空洞有
42	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	アスファルト 舗装	不明	無	外見上は被害特に無	中	クラック水平移動4cm
43	工場	不明	不明	1階	鉄骨造	不明	不明	不明	アスファルト 舗装	不明	中	沈下有, 基礎部が7/200傾 斜し, クラック発生	小	沈下量20cm未満
44	工場 油タンク	不明	不明	不明	鉄骨造	不明	不明	不明	アスファルト 舗装	不明	中	油タンク地下槽最大12cm隆起	中	不同沈下によるクラック
45	不明	不明	不明	不明	鉄骨造	不明	不明	不明	コンクリート 舗装	不明	無	外見上は被害特に無	中	コンクリートブロックに横スレ7cm有
46	工場	不明	不明	不明	鉄骨造	不明	不明	不明	アスファルト 舗装	不明	小	建物壁に微小クラック	中	沈下量最大3cm, クラック3cm
47	不明	有	不明	不明	不明	不明	不明	不明	アスファルト 舗装	不明	小	土間コンクリート1cmクラック	小	噴砂有
48	工場, 事務所 倉庫	不明	不明	不明	鉄骨造	不明	不明	不明	アスファルト 舗装	不明	無	外見上は被害特に無	小	沈下量最大5cm
49	事務所, 倉庫	不明	不明	不明	鉄骨造	不明	不明	不明	アスファルト 舗装	不明	小	基礎微小クラック	小	沈下量最大5cm, クラック1cm
50	倉庫	不明	不明	不明	鉄骨造	不明	不明	不明	アスファルト 舗装	不明	中	建物壁にクラック数cm, 柱基礎 間で沈下10cm	小	沈下量最大10cm, 噴砂有

敷地及び建築物被害状況調査結果一覧表(旗ヶ崎工業団地-3)

<地区名：旗ヶ崎工業団地 >

箇所 番号	建 築 物								敷地・駐車場		被 災 の 程 度			
	用途	重量・精密 機械の有無	建物面積 m ²	階	構造	基 礎 構 造			舗装の 有無・種類	地盤改良の 有無・種類	建 築 物		敷 地 ・ 駐 車 場	
						種類	内容	地盤 改良			規模	特記事項	規模	特記事項
51	ポンプ場	不明	不明	不明	RC造?	不明	不明	不明	アスファルト 舗装	不明	無	外見上は被害特に無	小	沈下量 20cm 未満、建物周辺部 不同沈下によるクラック
52	事務所、プラント ボイラ室	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	アスファルト 舗装	不明	小	玄関タイル一部破損	小	沈下量最大 5cm
53	事務所、倉庫	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	アスファルト 舗装	不明	無	外見上は被害特に無	中	全周沈下、沈下量最大 20cm フェンス不同沈下
54	(事務所休業中)	不明	不明	不明	RC造	不明	不明	不明	アスファルト 舗装	不明	無	外見上は被害特に無	小	建物周辺 5~6cm 沈下、噴砂有
55	加工所、事務所 資材置場	無	不明	不明	鉄骨造	不明	不明	不明	アスファルト 舗装	不明	小	加工所内、柱基礎周辺の沈 下 10cm 程度	中	不同沈下による段差 8cm クラック 8cm、噴砂有
56	未分譲	-	-	-	-	-	-	-	無	無	-	-	中	噴砂有
57	事務所、プラント	不明	不明	不明	RC造	不明	不明	不明	コンクリート 舗装	不明	無	外見上は被害特に無	中	沈下量最大 10cm ブロッカー傾斜・クラック 10cm
58	事務所、工場	不明	不明	不明	鉄骨造	不明	不明	不明	アスファルト 舗装	不明	大	事務所内トイ、パイプが外れ 使用不可、事務所の床 10cm 段差、工場床不同沈下	小	沈下 7~10cm、側溝変状 噴砂有
59	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	無	被害無	無	被害無
60	事務所、加工場 材料置場	不明	不明	不明	2階	鉄骨造	不明	不明	不明	不明	無	外見上は被害特に無 (地震時に、建物全体の水 平移動を感じた)	中	クラック 7~15cm 小陥没 1箇所 0.3×0.3m、深さ 5cm、噴砂有
61	倉庫、事務所	不明	不明	不明	鉄骨造	不明	不明	不明	アスファルト 舗装	不明	小	倉庫の土間コンクリートクラック 1cm	小	クラック 2cm
62	倉庫、事務所	不明	不明	不明	鉄骨造	不明	不明	不明	無	不明	無	外見上は被害特に無	中	陥没 1箇所 0.4×0.6m、深さ 0.3m クラック 1~5cm、噴砂有
63	倉庫	不明	不明	不明	鉄骨造	不明	不明	不明	アスファルト 舗装	不明	小	排水施設変状のため仮設ト イ使用、工場内は被害無	大	沈下量最大 20cm、水平移動 25cm、陥没 1箇所 0.4×0.45m、深さ 0.3m ブロッカークラック有、噴砂有
64	不明	不明	不明	不明	鉄骨造	不明	不明	不明	アスファルト 舗装	不明	無	外見上は被害特に無	小	陥没 2箇所 最大 1.8×2.2m、深さ 0.25m 開口クラック 2cm、噴砂有
65	倉庫、事務所 加工場	不明	不明	不明	鉄骨造	不明	不明	不明	不明	不明	小	土間コンクリート 1cm クラック	小	噴砂有
66	事務所 材料倉庫	無	不明	不明	1階	鉄骨造	不明	不明	不明	不明	小	屋根の一部にズレ有 土間コンクリートクラック	小	陥没 1箇所 0.6×0.6m、深さ 25cm、噴砂有
67	倉庫、資材置場	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	無	不明	無	外見上は被害特に無	小	クラック 2cm、噴砂有
68	(建物無)	-	-	-	-	-	-	-	無	無	-	-	大	クラック 5~10cm 東西方向にのび る、陥没 1箇所 0.8×3.0m、深さ 0.7m、噴砂有
69	事務所、倉庫 修理工場	不明	不明	不明	鉄骨造	不明	不明	不明	無	不明	小	建物基礎クラック数 mm 有、事務 所建物傾斜し、扉開閉不良	大	沈下量最大 5cm、クラックは東西 方向にのびる、陥没 1箇所 0.3×0.4m、深さ 0.5m、噴砂有
70	小屋	無	不明	不明	鉄骨造	不明	不明	不明	無	不明	無	外見上は被害特に無	小	噴砂有
71	倉庫	不明	不明	不明	鉄骨造	不明	不明	不明	無	不明	無	外見上は被害特に無	中	沈下量最大 5cm、水平移動 5cm ブロッカークラック有、陥没 1箇所 2.0×0.4m、深さ 1.1m 敷地の大半にハドU状の噴砂 が堆積